

たかせ天然温泉施設改修基本設計業務

平成 21 年 1 月  
株式会社 権建築事務所

## 目次

1. 施設概要	2
2. 浴室棟屋根鉄骨腐食調査	3
3. 施設全体現状調査及び改修計画案	4
4. 概算工事費	5

## 1. 施設概要

施設名称・用途	「たかせ天然温泉」公衆浴場施設
住 所	香川県三豊市高瀬町上高瀬地内
構造・規模	RC 造 屋根 S 造 平屋建 延床面積 1848.42 m <sup>2</sup>
竣工年度	平成 11 年

## 2. 浴室棟屋根鉄骨腐食調査

### ・調査目的

現在、浴室の結露がひどく、鉄骨屋根等に劣化が見られるため、浴室棟鉄骨屋根（鉄骨部材の腐食状況調査、天井吊りボルトの溶接状況調査、天井下地材の腐食調査）について調査。

### ・調査方法

浴室棟屋根の鉄骨部材の中で劣化の激しい部分を選定し、目視、ケレンにより劣化状況の確認。

### ・調査結果

屋根の鉄骨部材は、主に大梁、小梁、母屋で構成されている、それらのうち、特に母屋の劣化が著しい。

天井吊りボルトについては、調査範囲で溶接ヶ處の破断が 1ヶ處あった。  
天井材については、一部穴が開き鉄骨の鋸が浴室床に滴下している。また天井下地材は、断熱材の吹付けもあり現在のところ不具合は見られない。

以上の点より、大梁小梁を残し、屋根材（一文字葺フッ素鋼板、木毛板・アスファルトルーフィング）、鉄骨母屋、天井材を全面架け替える事が、適切と考える。

### 3. 施設全体現状調査及び改修計画案

#### ・調査目的

当施設は竣工後 10 年が過ぎる。そのため建築・設備共に劣化や不具合等が無いか調査。

#### ・調査方法

現地調査、及び施設職員等への聞き取り調査。

#### ・調査結果及び改修計画案

※ ( ) 内は「概算設計書」番号を示す。

#### A 建築

##### ◆ 浴室棟屋根に劣化が見られる

⇒ (1) 大梁小梁を残し、屋根架け替え、天井材取替。

##### ◆ 浴室の結露がひどい。

⇒ (2) 浴室棟に断熱をし、空調設備の設置。

##### ◆ 浴槽がかなり大きい為、事故（浴槽内での排泄等）があった場合、湯の入れ替えにかなりの時間がかかる。

⇒ (3) 浴槽の分割。

##### ◆ 浴槽の構造上、排水栓の清掃ができない。

⇒ (3) F R P 製浴槽の全面改修

##### ◆ 浴室換気塔の軒天に穴が開いている。

⇒ (4) 軒天井材の貼替

##### ◆ 浴室内のシャワーブースが出口近くにあり通路が狭い。

⇒ (5) シャワーブースの移設

##### ◆ サウナ室内装に劣化がみられる。

⇒ (6) 内装材の改修

A 案：サウナ室内全面改修 B 案：床・ベンチスノコのみ取替

##### ◆ 脱衣室入り口が狭く、緊急時に担架等の進入が困難

⇒ (7) 壁の撤去、可動扉を設置

##### ◆ 内装の劣化みられる。

⇒ (8) 内装材の改修

##### ◆ 外壁にクラックが入っている。

⇒ (9) クラック補修

- ✧ クラック補修に伴い外壁塗装が必要。  
⇒ (10) 外壁全面塗装改修
- ✧ 天然温泉エントラス周り、心泉市エントランス周りのインターロッキン  
グに不陸がある。  
⇒ (11) インターロッキング改修
- ✧ 心泉市南側排水池に汚泥が溜まっている。  
⇒ (12) 汚泥のくみ取り処分
- ✧ 南側斜面の雑木が伸び高速道路からの見通しが悪い。(心泉市の屋根に  
看板あり)  
⇒ (13) 雜木の伐採処分

## B 設備

- ✧ 浴室照明器具に水が溜まり漏電する。  
⇒ (1) 照明器具取替
- ✧ 食堂の照明が数ヶ處故障中。  
⇒ (2) 照明器具取替
- ✧ 分電盤が女子更衣室内にあり、点検に入れない。  
⇒ (3) 分電盤移設
- ✧ キュービクルに余裕が無く、夏には高温になり危険。  
⇒ (4) キュービクル増設改修
- ✧ 食堂を外部委託した場合、厨房に電気子メーターが必要。  
⇒ (5) 電気子メーター設置
- ✧ 厨房の自動火災報知器に不具合がある。  
⇒ (6) 器具取替
- ✧ 浴室の結露解消のため空気調和設備が必要。  
⇒ (7) 空調設備設置
- ✧ 浴室の給排水配管に、髪の毛、石鹼カス等のヘドロが固化し、配管が細  
くなっている。  
⇒ (8) 浴室棟給排水配管全面改修
- ✧ 浴槽への給湯設備が老朽化している。(建築年数から)  
⇒ (9) 給湯設備全面改修
- ✧ 浴槽への給湯にかなり時間がかかっている。  
⇒ (9) 給湯設備再計画、浴槽の分割。
- ✧ 浴槽のろ過機が老朽化している。(建築年数から)  
⇒ (10) ロ過設備全面改修

- ✧ サウナ室のテレビ置場に給排気設備が無く、毎年のようにテレビの取替を行っている。  
⇒ (11) 納排氣設備設置
- ✧ 脱衣室の空調機が1系統で設置されている為、一台が故障すると全体が止まる。  
⇒ (12) 空調機取替
- ✧ 脱衣室前室に換気設備が無い。  
⇒ (13) 換気設備設置
- ✧ 廉房の換気ダクトに油等が溜まっている。  
⇒ (14) 換気ダクト取替、配管経路変更。
- ✧ 清化槽マンホールが傷んで、行政指導を受けている。(1ヶ所)  
⇒ (15) マンホール取替
- ✧ 水道メーターが数ヶ所あり一本化が必要。  
⇒ (16) メーター設置
- ✧ 源泉ポンプの入替え。(前回入替え平成17年10月頃)  
⇒ (17) ポンプ入替え
- ✧ 浴槽にマイクロバブルバス(微細気泡浴)を新しく取り入れてはどうか。  
⇒ (18) マイクロバブルバス設備設置